
## 电子凸轮在 300C 系列 PLC 上的应用

本次 CPU 采用 CTH3 C36-001S2, 伺服是 A4N-B4012-M200, 电机是 CTSD M16-B4012-A100


我采用结构化文本和梯形图结合的方式进行编程, 用结构化文本编程时要添加两个结构体和一个 FB 块,创建新工程时可复制粘贴。

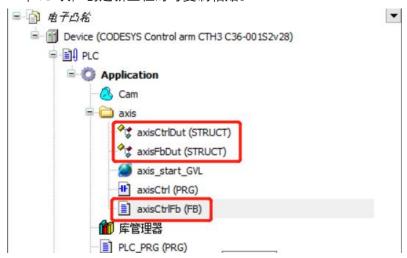


这里我使用实轴做从轴,虚轴做主轴,并命名。也可以用两个虚轴。给实轴设置量纲转换,这里用的是 2500 线的编码器,转一圈需要 10000 的脉冲,这里定义应用单元为 360。虚轴无量纲转换。




在梯形图中把创建的两个轴的功能块调用出来、并命名。

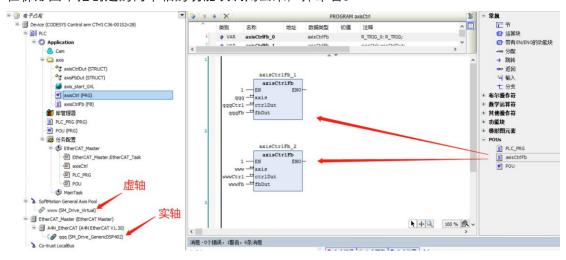

右击"Application", "在添加对象"中点击"Cam", 添加 Cam 表, 右击"Cam"点击属性, 选择"Cam"对主轴和从轴的起始位置和周期性选择进行定义。这里选择周期性变化, 方便查看 Trace 跟踪曲线。

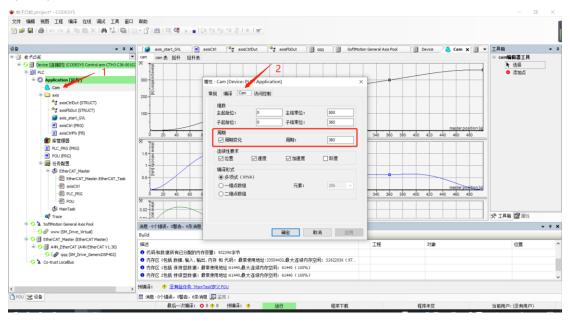


之后规划凸轮曲线, 以飞剪为例, 如下图。

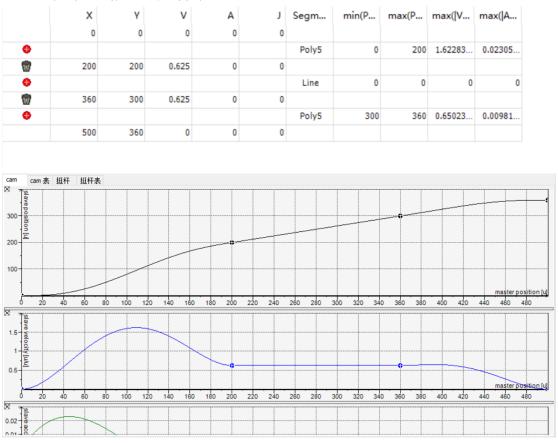


之后编写简易结构化文本程序给两个轴使能并控制主轴点动。用梯形图编写凸轮表选择指


令、电子凸轮关联指令和解除电子凸轮关联指令结构化文本编程用 IF THEN-----END IF 语句,进行逻辑判断。给主轴和从轴使能,控制主轴点动。

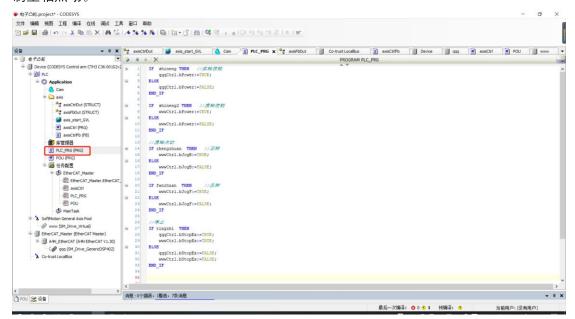


以下程序块用的是梯形图编程并定义引脚。用到 MC\_CamtableSelect\_0、MC\_CamIn\_0、MC\_CamOut, 这三个程序块。

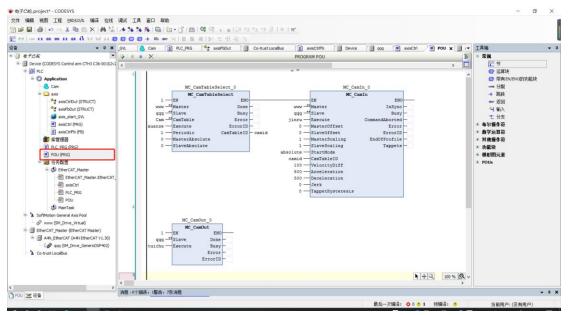


仿真运行, 给两个轴使能, 在监视列表中要监视的变量加入, 之后按 Ctrl+F7 进行写入操作。 如下图。

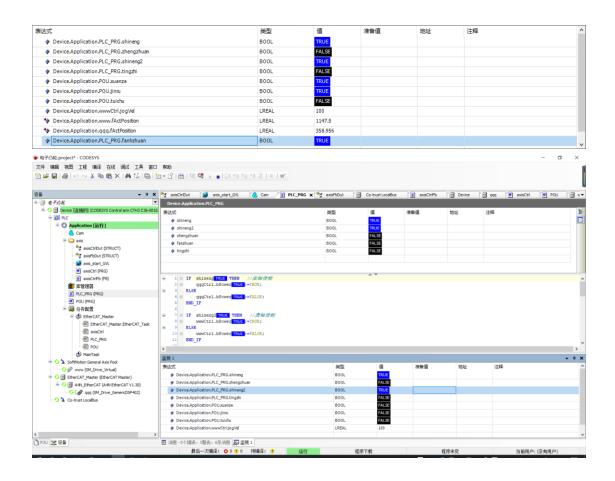

程序块引脚按说明定义,选择程序块按 "F1" 查看程序块讲解。选择凸轮表,并关联凸轮表。

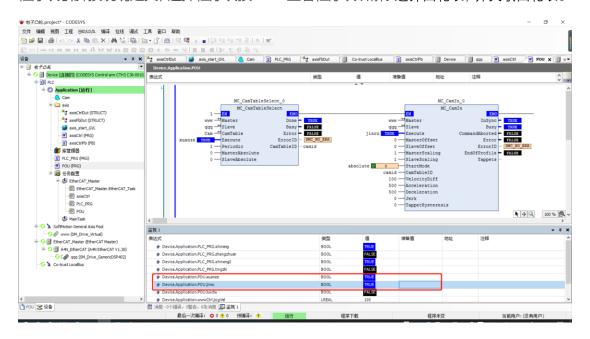

之后给主轴点动,正转或者反转,从轴会根据主轴的位置,按照凸轮曲线进行运动。 把主轴的类型选为模数,实现主轴周期性变化,如下图。

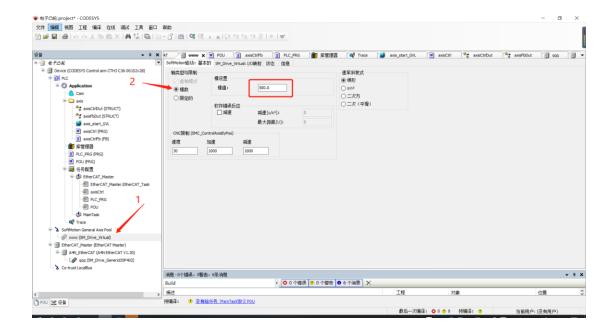

## 主轴会一直走, 从轴按照凸轮曲线周期运动。

